尺寸：145x105mm　　材质：105g 铜版纸

UNIWEIGH®

QUICK START GUIDE

UK-US

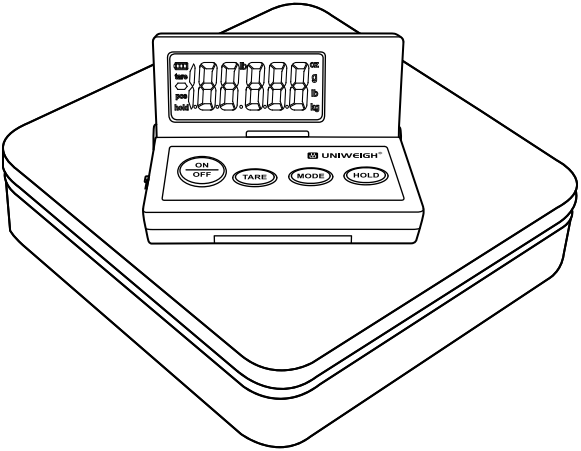

UNI-Q5-WI

Thanks for purchasing the UNIWEIGH Precision Digital Postal Scale!
This User Guide is designed to get you up and running quickly with your scale.Scales are precision instruments and require proper care and skill to get the best results. If you have questions or need support,please feel free to reach out our customer support:
UNIWEIGH-Services@outlook.com

1. Specifications

Capacity:	20kg/30kg/40kg/50kg
Resolution:	1g/2g/5g
Units:	lb : oz、lb、oz、g、kg
Power:	Battery supply: AAA1.5V*4PCS USB power supply: 5V/1A.
Other features:	Backlit Display, Tare Function, Calibration Function, Auto Power Off Function.
Warranty	2 Year Limited Warranty

What's in the Box

postal scale

Separate display

4*AAA batteries

User manual

2*USB Cable

2. Before Starting

Operation

External Power Supply

Connect the power cord to the charger and insert theplug into the power outlet.

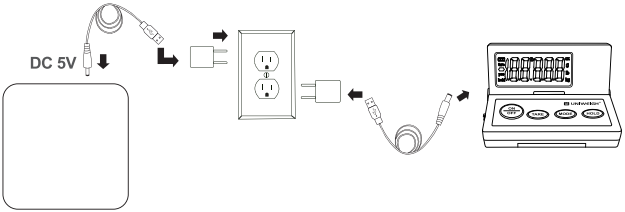

Battery-powered

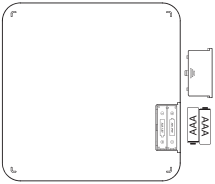

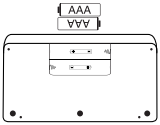

1.Open the battery cover on the bottom of the scale,slide 2×AAA batteries into the compartment.

2.OPen the battery cover behind the display,slide 2xAAA batteries into the compartent.

Screen and buttons

Screen layout:

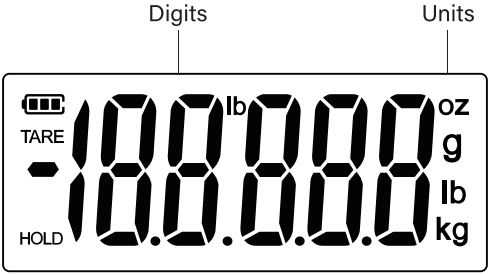

Key Descriptions

ON/OFF - Turns the scale ON and OFF.

TARE -Short press to zero the scale. Press and hold for 2 seconds to clear Bluetooth pairing when full screen is displayed.

MODE - Short press to changes the weighing unit. Press and hold for approx. 5 seconds to enter calibration mode.

HOLD - Lock the value on the screen.

3. Start weighing

Scale setup



Operation

1.Press the button to turn on the display.
2.Press the platform button to switch on the scale,then place the scale on a flat floor or table.
3.The red light on the scale is always on and the display shows 0:0.00 lb oz to start weighing.
4.The scale body and display will be not connected until the red light stops flashing,and 0:0.00 lb ozis shown on the screen.

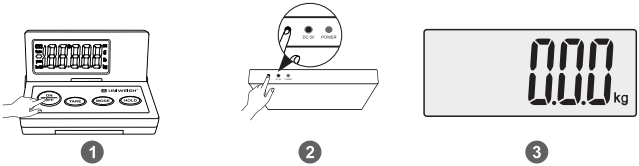

NOTE:If the display cannot be connected with theweighing platform.

1.When the automatic connection is successful:the controller monitor will automatically return to zero after full screen display when turned on.After the scale body is turned on,the red indicator light flashes and becomes constantly on.

2.If the unpaired connection is successful:After the controller monitor is turned on,it will display in full screen for 30seconds and then automatically shut down.After the scale body is tumed on,the red indicator light flashes for 30 seconds and then automatically shuts down.

3.Clear pairing information and reconnect:When the controller monitor is turned on and displayed in full screen,press and hold the (TARE) key for 2 seconds until the rESEt text is displayed on the controller end to clear the pairing information.After clearing,the monitor will shut down.And the scale body needs to be powered off and reconnected.At this point,turnon the machine and connect the handle end to the scale bodywirelessly and automatically.Note:In theory,only one set ofproducts should be opened during pairing,and the closer the handle is to the scale body,the easier it is to successfully pair.

Changing the Unit of Measure

1.Press the (MODE) key to change the scale's displayed unit of measure.

2.If the scale is turned off then back on,it will default to the last unit used.

kg (kilogram) **lb:oz** (pound:ounce) **lb** (pound) **oz** (ounce) **g** (gram)

Tare Function

The Tare function allows you to subtract the weight of a container so that the display only shows the weight of the contents.

1.Place an empty tray or container on the platform.
2.Press the " (TARE) " key to subtract the container’s weight.
3.Add items to the container to see their weight on the display.

NOTE: The weight of the container will subtract from the available capacity and will leave a negative value on the display once the weight is removed. Press " TARE " again to return the display to zero.

Hold Function

1. Turn on the scale.
2. Press " HOLD " button to turn on the auto hold function.
3. Place the item on the scale, when the weight stabilizes it locks to display the actual weight, and when the item is removed it displays the weighed weight.
4. Pressing the " HOLD " key again when the screen displays HOLD will exit the locked weight mode.

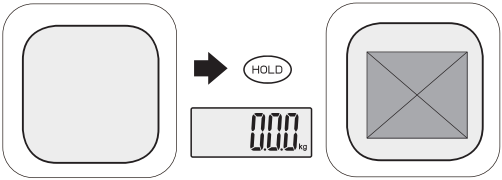

Take readings

Now you can place the item/s on the scale.Please place the itemat the center of the platform.Do not disturb you scale,when numbers on the scale stop changing.

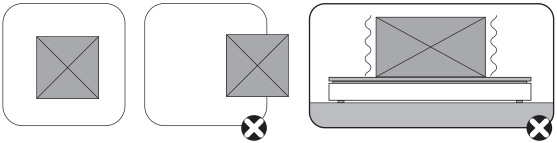

Calibration

1. Press" ON/OFF " key to turn the scale on and wait for the scale to stabilize.
2. Press and hold " MODE " key for 5 seconds,then release the key after the screen display "CAL".
3. When the zero point code value is displayed,press the " MODE " key,then the calibration unit will flash.
4. Press " MODE " key again to choose calibration unit (5kg or 10kg).
5. Place the required calibration weight on the center of the platform.
6. The display will show "PASS" then return to normal weighing mode.

Auto-off Setting

1. Turn on the scale.
2. Press and hold " HOLD " button,"0/180/300"will be displayed repeatedly.
3. Release the " HOLD " button until the display shows the time you want.(If "0"is selected,the auto-off function will be disable.)
4. The display will show "PASS",then return to normal weighing mode.

***By default, the postal scale default to 0 seconds for no auto shutdown.**

*** When the adapter is connected,the scale will not turn off automatically.**

4.Errors and Trouble shooting

Not turning on

Please check the battery installation and the USB adapter connection.When using battery,please make sure the USB adapter is NOT connected to the scale.

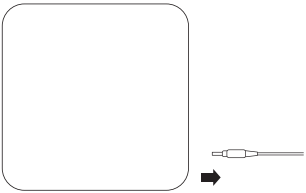

Not accurate

Tips may help:

1.Please be sure the device is level.And make sure it is on a hard solid surface.
2.Disconnect the USB connection,use fresh batteries.
3.Keep the device away from strong magnet,and extreme hot,cold,humidity environment.
4.Keep the device away from Cell Phone and the other wirelessdevices.
5.Place item/s at the center of the scale.

Error codes

1.EEEE:Over loaded

Remove the load from the scale immediately.

2.H-LO or LO： battery low

Replace the battery or connect to the USB adapter.

Things To Avoid

Unlevel Surfaces

Radio Frequency Interference

High Humidity

Air Currents

Vibration

Extreme Temps

UNIWEIGH®

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Deutsch

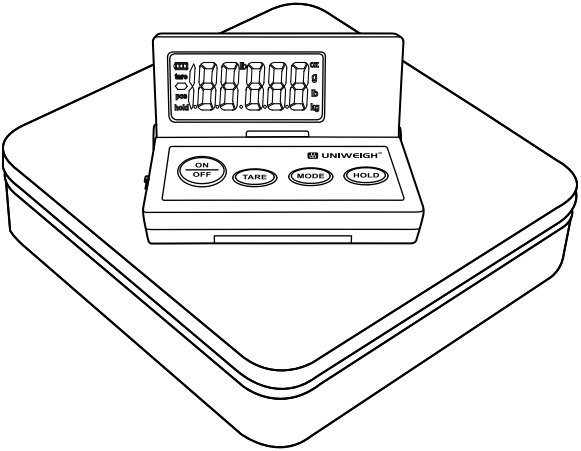

UNI-Q5-WI

Vielen Dank für den Kauf der digitalen Präzisions-Postwaage UNIWEIGH!
Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen helfen, Ihre Waage schnell in Betrieb zu nehmen. Waagen sind Präzisionsinstrumente und erfordern die richtige Pflege, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
UNIWEIGH-Services@outlook.com

1. Spezifikationen

Fassungsvermögen:	20kg/30kg/40kg/50kg
Resolution:	1g/2g/5g
Einheiten:	lb : oz、lb、oz、g、kg
Stromversorgung:	Batterieversorgung: AAA1.5V*4PCS USB-Stromversorgung: 5V/1A.
Weitere Merkmale:	Hintergrundbeleuchtetes Display, Tara-Funktion, Kalibrierungsfunktion, automatische Abschaltfunktion
Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie

Was in der Schachtel ist:

Postwaage

Separates Display

4*AAA-Batterien

Benutzerhandbuch

2*USB-Kabel

2. vor dem Start

Betrieb

Externe Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel an das Ladegerät an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

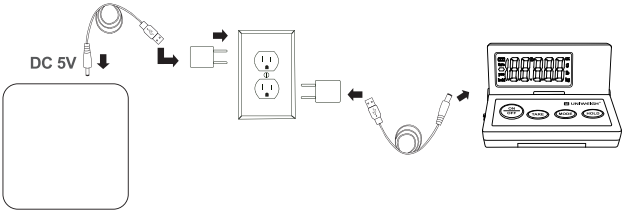

Batteriebetrieben

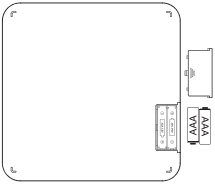

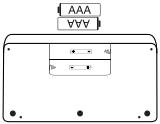

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Waage, schieben Sie 2×AAA-Batterien in das Fach.

2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung hinter dem Display und legen Sie 2xAAA-Batterien in das Fach ein.

Bildschirm und Tasten

Bildschirmaufbau:

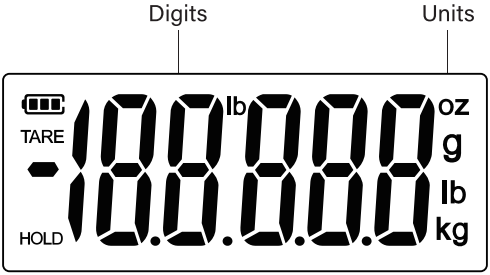

Schlüssel Beschreibungen

ON/OFF - Schaltet die Waage ein und aus.

TARE - Kurz drücken, um die Waage auf Null zu stellen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu beenden, wenn der Vollbildschirm angezeigt wird.

MODE - Kurz drücken, um die Wägeeinheit zu ändern und ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen.

HOLD - Hält den Wert auf dem Bildschirm fest.

3. Wiegen beginnen

Scale-Einrichtung



Bedienung

1. Drücken Sie die Taste, um das Display einzuschalten.
2. Drücken Sie die Plattformtaste, um die Waage einzuschalten, und stellen Sie die Waage dann auf einen flachen Boden oder Tisch.
3. Das rote Licht auf der Waage ist immer an und das Display zeigt 0:0.00 lb oz an, um mit dem Wiegen zu beginnen.
4. Der Waagenkörper und das Display sind nicht miteinander verbunden, bis das rote Licht aufhört zu blinken und 0:0.00 lb oz auf dem Display angezeigt wird.

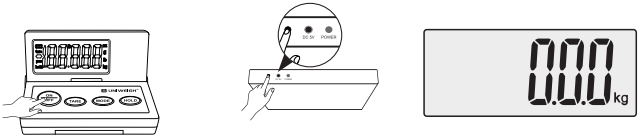

1 2 3

HINWEIS:Wenn das Display nicht mit der Wägeplattform verbunden werden kann.

1. Wenn die automatische Verbindung erfolgreich ist: der Controller-Monitor wird automatisch auf Null zurückkehren, nachdem der volle Bildschirm angezeigt wird, wenn er eingeschaltet ist.

2. Wenn die ungepaarte Verbindung erfolgreich ist: Nachdem der Kontrollmonitor eingeschaltet ist, wird er 30 Sekunden lang im Vollbildmodus angezeigt und dann automatisch ausgeschaltet. Nachdem der Waagenkörper eingeschaltet ist, blinkt die rote Kontrollleuchte 30 Sekunden lang und schaltet sich dann automatisch aus.

3. Löschen der Pairing-Informationen und erneutes Verbinden: Wenn der Controller-Monitor eingeschaltet ist und im Vollbildmodus angezeigt wird, halten Sie die (TARE) -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Text rESEt auf dem Controller angezeigt wird, um die Pairing-Informationen zu löschen. Schalten Sie nun das Gerät ein und verbinden Sie das Griffende mit dem Waagenkörper drahtlos und automatisch.Hinweis:Theoretisch sollte nur ein Satz Produkte während des Pairings geöffnet werden, und je näher der Griff am Waagenkörper ist, desto einfacher ist es, das Pairing erfolgreich durchzuführen.

Ändern der Maßeinheit

1. Drücken Sie die (MODE) -Taste, um die angezeigte Maßeinheit der Waage zu ändern.
2. Wenn die Waage aus- und wieder eingeschaltet wird, wird die zuletzt verwendete Maßeinheit verwendet.

kg(Kilogramm)**lb:oz**(Pfund:Unze)**lb**(Pfund)**oz**(Unze)**g**(Gramm)

Tara-Funktion

Mit der Tara-Funktion können Sie das Gewicht eines Behälters abziehen, so dass das Display nur das Gewicht des Inhalts anzeigt.

1.Stellen Sie ein leeres Tablett oder einen leeren Behälter auf die Plattform.
2.Drücken Sie die " (TARE) "-Taste, um das Gewicht des Behälters zu subtrahieren.
3.Legen Sie Gegenstände in den Behälter, um ihr Gewicht auf dem Display zu sehen.

HINWEIS: Das Gewicht des Behälters wird von der verfügbaren Kapazität abgezogen und hinterlässt einen negativen Wert auf dem Display, sobald das Gewicht entfernt wird. Drücken Sie erneut " (TARE) ", um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.

Halten-Funktion

1. Schalten Sie die Waage ein.
2. Drücken Sie die Taste " (HOLD) ", um die automatische Haltefunktion zu aktivieren.
3. Legen Sie den Gegenstand auf die Waage. Wenn sich das Gewicht stabilisiert, rastet die Waage ein und zeigt das tatsächliche Gewicht an, und wenn der Gegenstand entfernt wird, zeigt sie das gewogene Gewicht an.
4. Durch erneutes Drücken der " (HOLD) "-Taste, wenn auf dem Bildschirm (HOLD) angezeigt wird, wird der Modus "Gesperrtes Gewicht" beendet.

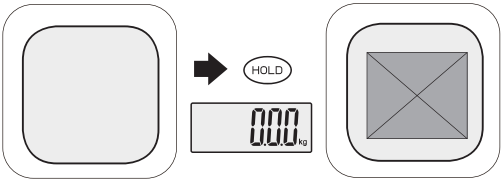

Lesungen durchführen

Nun können Sie den/die Gegenstand/e auf die Waage legen, und zwar in die Mitte der Plattform, ohne die Waage zu stören, wenn sich die Zahlen auf der Waage nicht mehr ändern.

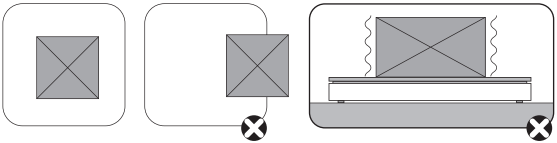

Kalibrierung

1. Drücken Sie die Taste " ON/OFF ", um die Waage einzuschalten, und warten Sie, bis sich die Waage stabilisiert hat.
2. Halten Sie die " MODE "-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, nachdem auf dem Bildschirm "CAL" angezeigt wird.
3. Wenn der Nullpunkt-Code-Wert angezeigt wird, drücken Sie die " MODE "-Taste, dann blinkt die Kalibrierungseinheit.
4. Drücken Sie die " MODE "-Taste erneut, um die Kalibrierungseinheit zu wählen (5kg oder 10kg).
5. Legen Sie das gewünschte Kalibrierungsgewicht in die Mitte der Plattform.
6. Das Display zeigt "PASS" an und kehrt dann in den normalen Wiegemodus zurück.

Auto-off Einstellung

1. Schalten Sie die Waage ein.
2. Drücken und halten Sie die Taste " HOLD ", "0/180/300" wird wiederholt angezeigt.
3. Lassen Sie die " HOLD "-Taste los, bis das Display die gewünschte Zeit anzeigt. (Wenn "0" ausgewählt ist, wird die automatische Abschaltfunktion deaktiviert.)
4. Das Display zeigt "PASS" an und kehrt dann in den normalen Wiegemodus zurück.

***Standardmäßig ist die Postwaage auf 0 Sekunden voreingestellt, wenn keine automatische Abschaltung erfolgt.**

*** Wenn der Adapter angeschlossen ist, schaltet sich die Waage nicht automatisch aus.**

4. Fehler und Fehlersuche

Schaltet sich nicht ein

Bitte überprüfen Sie die Installation der Batterie und den Anschluss des USB-Adapters. Wenn Sie die Batterie verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der USB-Adapter NICHT an die Waage angeschlossen ist.

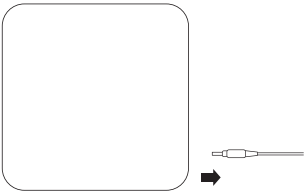

Nicht genau

Tipps können helfen:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht steht und auf einer harten, festen Oberfläche steht.
2. Trennen Sie die USB-Verbindung, verwenden Sie frische Batterien.
3. Halten Sie das Gerät von starken Magneten und extremer Hitze, Kälte und Feuchtigkeit fern.
4. Halten Sie das Gerät von Handys und anderen drahtlosen Geräten fern.
5. Legen Sie den/die Artikel in die Mitte der Waage.

Fehlercodes

1.EEEE:Überlastet

Entfernen Sie die Last sofort von der Waage.

2.H-LO oder LO： Batterie schwach

Tauschen Sie den Akku aus oder schließen Sie ihn an den USB-Adapter an.

Zu vermeidende Dinge

Unebene Oberflächen

Funkfrequenzstörung

Hohe Luftfeuchtigkeit

Luftströmungen

Vibration

Extreme Temperaturen

UNIWEIGH®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Francais

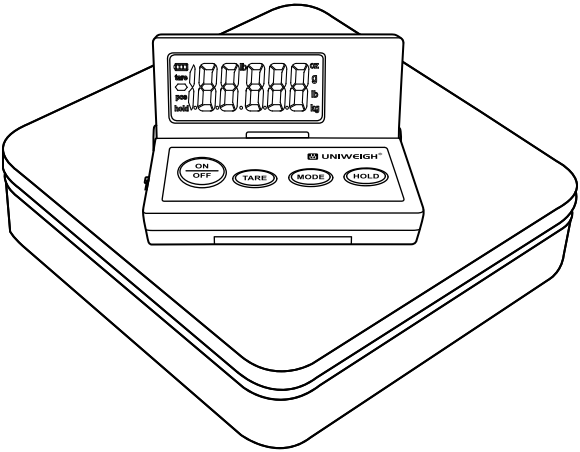

UNI-Q5-WI

Merci d'avoir acheté la balance postale numérique de précision UNIWEIGH !
Ce guide de l'utilisateur est conçu pour vous permettre d'utiliser rapidement votre balance. Les balances sont des instruments de précision et nécessitent un entretien et des compétences appropriés pour obtenir les meilleurs résultats.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle :
UNIWEIGH-Services@outlook.com

1. Spécifications

Capacité:	20kg/30kg/40kg/50kg
Résolution:	1g/2g/5g
Unités:	lb : oz、lb、oz、g、kg
Alimentation:	Batterie : AAA1.5V*4PCS Alimentation USB : 5V/1A.
Autres caractéristiques:	Affichage rétroéclairé, fonction de tare, fonction de calibrage, fonction d'arrêt automatique.
Garantie	2 ans de garantie limitée

Contenu de la boîte :

Balance postale

Affichage séparé

4*piles AAA

Manuel d'utilisation

2*Câble USB

2. Avant de commencer

Fonctionnement

Alimentation électrique externe

Branchez le cordon d'alimentation sur le chargeur et insérez la fiche dans la prise de courant.

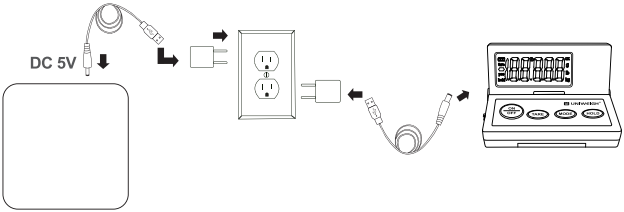

Alimentation par batterie

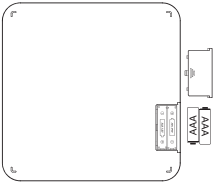

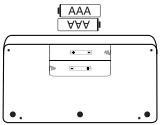

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au bas de la balance, glissez 2 piles AAA dans le compartiment.

2. Ouvrez le couvercle des piles derrière l'écran, glissez 2 piles AAA dans le compartiment.

Écran et boutons

Disposition de l'écran :

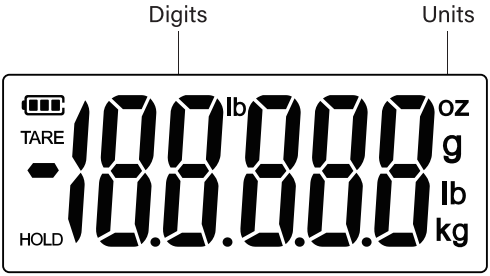

Descriptions des clés

ON/OFF - Permet d'activer et de désactiver la balance.

TARE - Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre la balance à zéro. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour effacer l'appairage Bluetooth lorsque le plein écran est affiché.

MODE - Appuyer brièvement pour changer l'unité de pesage. Appuyer et maintenir pendant environ 5 secondes pour entrer dans le mode d'étalonnage.

HOLD - Bloque la valeur sur l'écran.

3. Commencer la pesée

Configuration de la Scale



Fonctionnement

1. Appuyer sur le bouton pour allumer l'écran.
2. Appuyer sur le bouton de la plate-forme pour allumer la balance, puis placer la balance sur un sol plat ou une table.
3. Le voyant rouge de la balance est toujours allumé et l'écran affiche 0:0.00 lb oz pour commencer à peser.
4. Le corps de la balance et l'écran ne seront pas connectés jusqu'à ce que le voyant rouge cesse de clignoter et que 0:0.00 lb oz s'affiche à l'écran.

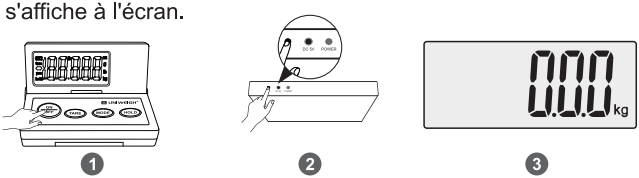

REMARQUE : Si l'écran ne peut pas être connecté à la plate-forme de pesage, l'écran de contrôle revient automatiquement à zéro après l'affichage plein écran lorsqu'il est allumé.

1. Lorsque la connexion automatique est réussie : l'écran du contrôleur revient automatiquement à zéro après l'affichage en plein écran lorsqu'il est mis en marche ; après la mise en marche de la balance, le voyant rouge clignote et reste allumé en permanence.

2. Si la connexion non appariée est réussie : après la mise en marche du contrôleur, il s'affiche en plein écran pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement ; après la mise en marche de la balance, le voyant rouge clignote pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement.

3. Effacer les informations d'appairage et se reconnecter:Lorsque le moniteur du contrôleur est allumé et affiché en plein écran,appuyer et maintenir la touche (TARE) pendant 2 secondes jusqu'à ce que le texte rESEt s'affiche à l'extrémité du contrôleur pour effacer les informations d'appairage.Après l'effacement,le moniteur s'éteint. A ce stade, allumez la machine et connectez l'extrémité de la poignée au corps de la balance sans fil et automatiquement.Note:En théorie, un seul ensemble de produits doit être ouvert pendant l'appariement, et plus la poignée est proche du corps de la balance, plus il est facile de réussir l'appariement.

Changement d'unité de mesure

1. Appuyez sur la touche (MODE) pour changer l'unité de mesure affichée sur la balance.
2. Si la balance est éteinte puis remise en marche, elle reprendra par défaut la dernière unité utilisée.

kg(kilogramme)**lb:oz**(livre:once)**lb**(livre)**oz**(once)**g**(gramme)

Fonction de tare

La fonction Tare permet de soustraire le poids d'un récipient afin que l'écran n'affiche que le poids du contenu.

1.Placez un plateau ou un récipient vide sur la plate-forme.
2.Appuyez sur la touche " (TARE) " pour soustraire le poids du récipient.
3.Ajoutez des articles dans le récipient pour voir leur poids s'afficher à l'écran.

REMARQUE : Le poids du récipient sera soustrait de la capacité disponible et laissera une valeur négative sur l'écran une fois le poids enlevé. Appuyez à nouveau sur " TARE " pour remettre l'affichage à zéro.

Fonction Hold

1. Mettre la balance en marche.
2. Appuyez sur la touche " HOLD " pour activer la fonction de mise en attente automatique.
3. Placez l'objet sur la balance, lorsque le poids se stabilise, elle se bloque pour afficher le poids réel, et lorsque l'objet est retiré, elle affiche le poids pesé.
4. Appuyer à nouveau sur la touche " HOLD " lorsque l'écran affiche HOLD pour quitter le mode poids verrouillé.

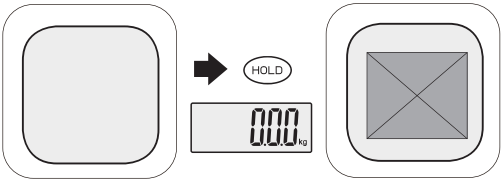

Faire des lectures

Vous pouvez maintenant placer l'objet sur la balance.Veuillez placer l'objet au centre de la plate-forme.Ne dérangez pas la balance,lorsque les chiffres sur la balance cessent de changer.

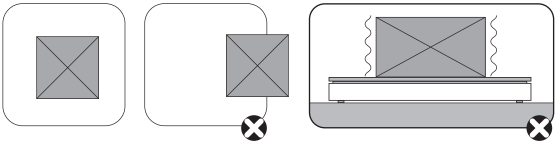

Étalonnage

1. Appuyez sur la touche " ON/OFF " pour mettre la balance en marche et attendez qu'elle se stabilise.
2. Appuyez sur la touche " MODE " pendant 5 secondes, puis relâchez la touche lorsque l'écran affiche "CAL".
3. Lorsque la valeur du code du point zéro est affichée, appuyez sur la touche " MODE ", puis l'unité d'étalonnage clignote.
4. Appuyer à nouveau sur la touche " MODE " pour choisir l'unité d'étalonnage (5kgou 10kg).
5. Placez le poids d'étalonnage requis au centre de la plate-forme.
6. L'écran affichera "PASS" puis retournera au mode de pesage normal.

Réglage de l'arrêt automatique

1. Mettez la balance en marche.
2. Appuyez sur le bouton " HOLD " et maintenez-le enfoncé, "0/180/300" s'affiche de manière répétée.
3. Relâchez le bouton " HOLD " jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure souhaitée (si "0" est sélectionné, la fonction d'arrêt automatique sera désactivée).
4. L'écran affiche "PASS", puis revient au mode de pesage normal.

***Par défaut, la balance postale est réglée sur 0 seconde en l'absence d'arrêt automatique.**

*** Lorsque l'adaptateur est connecté, la balance ne s'éteint pas automatiquement.**

4. Erreurs et dépannage

Ne s'allume pas :

Veuillez vérifier l'installation de la pile et la connexion de l'adaptateur USB. Si vous utilisez une pile, assurez-vous que l'adaptateur USB n'est PAS connecté à la balance.

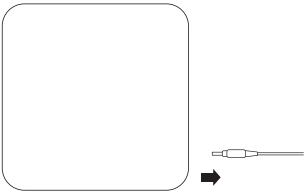

Pas exact :

Des conseils peuvent s'avérer utiles :

1. Assurez-vous que l'appareil est de niveau et qu'il est posé sur une surface dure et solide.
2. Débrancher la connexion USB, utiliser des piles neuves.
3 Gardez l'appareil à l'écart des aimants puissants et des environnements extrêmement chauds, froids et humides.
4. Éloigner l'appareil des téléphones portables et autres appareils sans fil.
5. Placer l'objet ou les objets au centre de la balance.

Codes d'erreur

1.EEEE:Surcharge

Retirer immédiatement la charge de la balance.

2.H-LO ou LO : batterie faible



Remplacez la batterie ou connectez-la à l'adaptateur USB.

Ce qu'il faut éviter

Surfaces inégales

Interférence des fréquences radio

Humidité élevée

Courants d'air

Vibrations

Températures extrêmes

UNIWEIGH®

GUIDA RAPIDA

Italiano

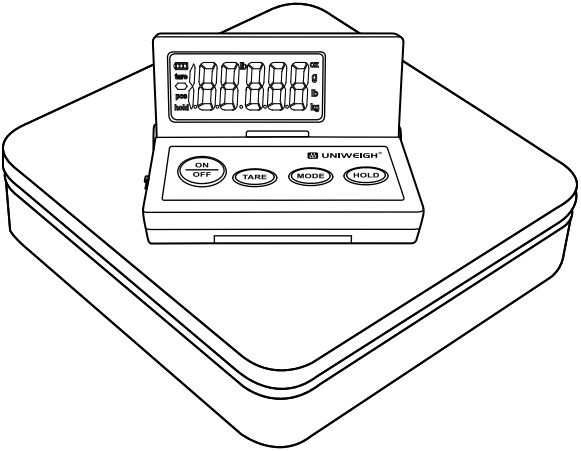

UNI-Q5-WI

Grazie per aver acquistato la bilancia postale digitale di precisione UNIWEIGH!
Questo manuale d'uso è stato concepito per farvi utilizzare rapidamente la vostra bilancia. Le bilance sono strumenti di precisione e richiedono una cura e un'abilità adeguate per ottenere i migliori risultati. Se avete domande o bisogno di assistenza, non esitate a contattare il nostro servizio clienti: UNIWEIGH-Services@outlook.com

1. Specifiche tecniche

Capacità:	20kg/30kg/40kg/50kg
Reso:	1g/2g/5g
Unità:	lb : oz、lb、oz、g、kg
Alimentazione:	Alimentazione a batteria: AAA1.5V*4PCS Alimentazione USB: 5V/1A.
Altre caratteristiche:	display retroilluminato, funzione di tara, funzione di calibrazione, funzione di spegnimento automatico.
Garanzia	2 anni di garanzia limitata

Cosa contiene la confezione

Scala postale

Display separato

Batterie 4*AA

Manuale d'uso

2*cavo USB

2.Prima di iniziare

Funzionamento

Alimentazione esterna

Collegare il cavo di alimentazione al caricatore e inserire la spina nella presa di corrente.

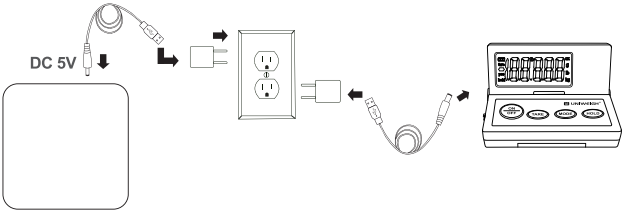

Alimentazione a batteria

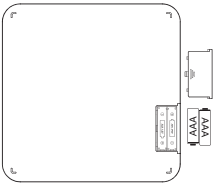

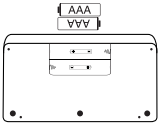

1. Aprire il coperchio del vano batterie sul fondo della bilancia e far scorrere 2 batterie AAA nel vano.

2. Aprire il coperchio del vano batterie dietro il display e far scorrere 2 batterie AAA nel vano.

Schermo e pulsanti

Layout dello schermo:

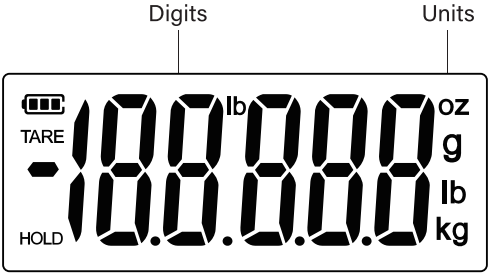

Descrizioni chiave

ON/OFF - Attiva e disattiva la bilancia.

TARE - Premere brevemente per azzerare la bilancia. Tenere premuto per 2 secondi per cancellare l'accoppiamento Bluetooth quando è visualizzato lo schermo intero.

MODE - Premere brevemente per cambiare l'unità di pesatura. Tenere premuto per circa 5 secondi per accedere alla modalità di calibrazione.

HOLD - Blocca il valore sullo schermo.

3. Avviare la pesatura

Impostazione di Scale



Funzionamento

1.Premere il pulsante per accendere il display.
2.Premere il pulsante della piattaforma per accendere la bilancia, quindi posizionare la bilancia su un piano o un tavolo.
3. La luce rossa della bilancia è sempre accesa e il display visualizza 0:0.00 lb oz per iniziare a pesare.
4.Il corpo della bilancia e il display non saranno collegati finché la luce rossa non smetterà di lampeggiare e sullo schermo verrà visualizzato 0:0.00 lb oz.

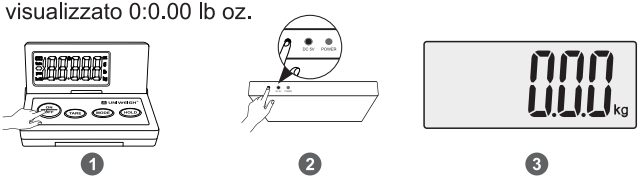

NOTA: Se il display non può essere collegato alla piattaforma di pesatura, il monitor del controller tornerà automaticamente a zero dopo la visualizzazione a schermo intero.

1.Quando il collegamento automatico ha successo: il monitor del controller torna automaticamente a zero dopo la visualizzazione a schermo intero quando viene acceso. Dopo l'accensione del corpo della bilancia, la spia rossa lampeggia e diventa costantemente accesa.

2. Se la connessione non accoppiata è riuscita: dopo l'accensione del monitor del controller, viene visualizzato a schermo intero per 30 secondi e poi si spegne automaticamente. Dopo che il corpo della bilancia è acceso, la spia rossa lampeggia per 30 secondi e poi si spegne automaticamente.

3. Cancellare le informazioni di accoppiamento e ricollegare: quando il monitor del controller è acceso e visualizzato a schermo intero, tenere premuto il tasto (TARE) per 2 secondi finché non viene visualizzato il testo rESEt sull'estremità del controller per cancellare le informazioni di accoppiamento.A questo punto, accendere la macchina e collegare l'estremità della maniglia al corpo della bilancia in modo automatico e senza fili. Nota: in teoria, durante l'accoppiamento dovrebbe essere aperto solo un set di prodotti e più la maniglia è vicina al corpo della bilancia, più è facile accoppiarla con successo.

Modifica dell'unità di misura

1. Premere il tasto (MODE) per cambiare l'unità di misura visualizzata della bilancia.
2. Se la bilancia viene spenta e poi riaccesa, verrà ripristinata l'ultima unità di misura utilizzata.

kg (chilogrammo) **lb:oz** (libbra:oncia) **lb** (libbra) **oz** (oncia) **g** (grammo)

Funzione tara

La funzione di tara consente di sottrarre il peso di un contenitore in modo che il display mostri solo il peso del contenuto.

1. Posizionare un vassoio o un contenitore vuoto sulla piattaforma.
2. Premere il tasto " (TARE) " per sottrarre il peso del contenitore.
3. Aggiungere oggetti al contenitore per visualizzarne il peso sul display.

NOTA: Il peso del contenitore si sottrae dalla capacità disponibile e lascia un valore negativo sul display una volta rimosso il peso. Premere nuovamente " TARE " per riportare il display a zero.

Funzione Hold

1. Accendere la bilancia.
2. Premere il pulsante " HOLD " per attivare la funzione di blocco automatico.
3. Quando il peso si stabilizza, la bilancia si blocca per visualizzare il peso effettivo e, quando l'oggetto viene rimosso, visualizza il peso pesato.
4. Premendo nuovamente il tasto " HOLD " quando lo schermo visualizza HOLD , si esce dalla modalità di blocco del peso.

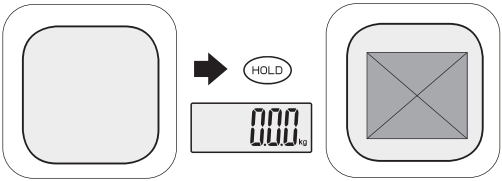

Effettuare le letture

Ora è possibile posizionare l'oggetto/i sulla bilancia. Posizionare l'oggetto al centro della piattaforma. Non disturbare la bilancia, quando i numeri sulla bilancia smettono di cambiare.

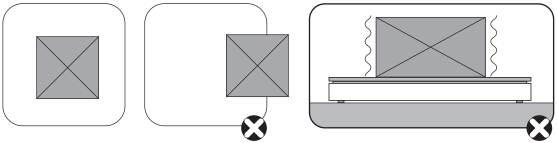

Calibrazione

1. Premere il tasto " ON/OFF " per accendere la bilancia e attendere che si stabilizzi.
2. Tenere premuto il tasto " MODE " per 5 secondi, quindi rilasciare il tasto dopo che lo schermo ha visualizzato "CAL".
3. Quando viene visualizzato il valore del codice del punto zero, premere il tasto " MODE " e l'unità di calibrazione lampeggerà.
4. Premere nuovamente il tasto " MODE " per scegliere l'unità di calibrazione (5kg o 10kg).
5. Posizionare il peso di calibrazione richiesto al centro della piattaforma.
6. Il display visualizza "PASS" e torna alla modalità di pesatura normale.

Impostazione di autospegnimento

1. Accendere la bilancia.
2. Tenere premuto il pulsante " HOLD ", viene visualizzato ripetutamente "0/180/300".
3. Rilasciare il pulsante " HOLD " finché il display non visualizza l'ora desiderata (se si seleziona "0", la funzione di autospegnimento viene disattivata).
4. Il display visualizzerà "PASS", quindi tornerà alla modalità di pesatura normale.

***Per impostazione predefinita, la bilancia postale è impostata su 0 secondi per l'assenza di spegnimento automatico.**

*** Quando l'adattatore è collegato, la bilancia non si spegne automaticamente.**

4. Errori e risoluzione dei problemi

Non si accende

Controllare l'installazione della batteria e il collegamento dell'adattatore USB.Quando si utilizza la batteria, assicurarsi che l'adattatore USB NON sia collegato alla bilancia.

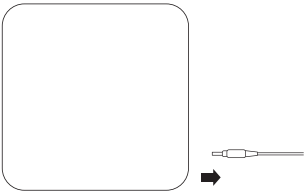

Non è preciso

I suggerimenti possono essere utili:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia in piano e che si trovi su una superficie solida.
2. Scollegare la connessione USB, utilizzare batterie fresche.
3. Tenere il dispositivo lontano da forti magneti e da ambienti estremamente caldi, freddi e umidi.
4. Tenere il dispositivo lontano da telefoni cellulari e altri dispositivi wireless.
5. Posizionare l'oggetto/i al centro della bilancia.

Codici di errore

1.EEEE:Sovraccarico

Rimuovere immediatamente il carico dalla bilancia.

2.H-LO o LO: batteria scarica

Ripristinare la batteria o collegare l'adattatore USB.

Cose da evitare

Superfici non livellate

Interferenze
di radiofrequenza

Umidità elevata

Correnti d'aria

Vibrazioni

Temperature estreme

UNIWEIGH®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Español

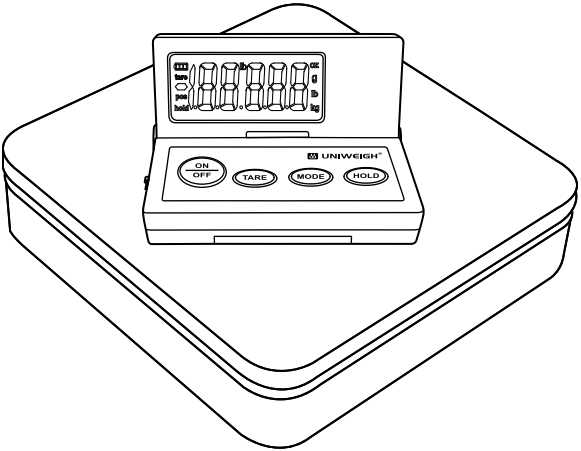

UNI-Q5-WI

Gracias por comprar la balanza postal digital de precisión UNIWEIGH.
Esta Guía del Usuario ha sido diseñada para que pueda utilizar rápidamente su balanza. Las balanzas son instrumentos de precisión y requieren el cuidado y la habilidad adecuados para obtener los mejores resultados. Si tiene preguntas o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:
UNIWEIGH-Services@outlook.com

1.Especificaciones

Capacidad:	20kg/30kg/40kg/50kg
Resolución:	1g/2g/5g
Unidades:	lb : oz、lb、oz、g、kg
Alimentación:	Batería: AAA1.5V*4PCS Fuente de alimentación USB: 5V/1A.
Otras características:	Pantalla retroiluminada, Función de tara, Función de calibración, Función de apagado automático.
Garantía	2 años de garantía limitada

Qué hay en la caja

Balanza postal

Pantalla separada

4 pilas AA

Manual del usuario

2*Cable USB

2. Antes de comenzar

Funcionamiento

Fuente de alimentación externa

Conecte el cable de alimentación al cargador e inserte el enchufe en la toma de corriente.

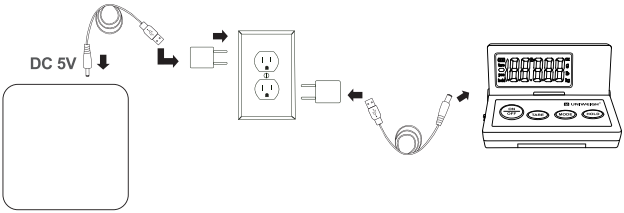

Alimentado por batería

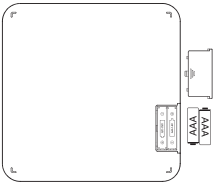

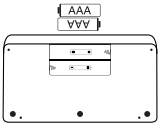

1.Abra la tapa de las pilas situada en la parte inferior de la báscula e introduzca 2 pilas AA en el compartimento.

2. Abra la tapa de las pilas situada detrás de la pantalla e introduzca 2 pilas AA en el compartimento.

Pantalla y botones

Disposición de la pantalla:

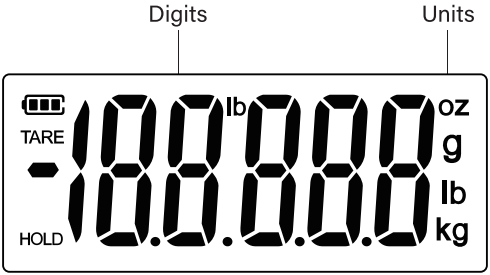

Descripciones clave

ON/OFF - Enciende y apaga la báscula.

TARE - Pulsa brevemente para poner a cero la báscula. Mantenga pulsado durante 2 segundos para borrar el emparejamiento Bluetooth cuando se muestre la pantalla completa.

MODE - Pulse brevemente para cambiar la unidad de pesaje.Mantenga pulsado durante aprox. 5 segundos para.

HOLD - Bloquea el valor en la pantallaentrar en el modo de calibración.

3. Empezar a pesar

Scale setup

Funcionamiento

1. Pulse el botón para encender la pantalla.
2. Pulse el botón de la plataforma para encender la báscula,luego coloque la báscula sobre un suelo plano o una mesa.
3. La luz roja de la báscula está siempre encendida y la pantalla muestra 0:0.00 lb oz para empezar a pesar.
4. El cuerpo de la báscula y la pantalla no estarán conectados hasta que la luz roja deje de parpadear y aparezca 0:0.00 lb oz en la pantalla.



1

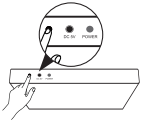

2

3

NOTA:Si no se puede conectar el visor con la plataforma de pesaje.

1. Cuando la conexión automática tiene éxito: el monitor del controlador volverá automáticamente a cero después de la visualización de la pantalla completa cuando se enciende. Después de encender el cuerpo de la báscula, la luz indicadora roja parpadea y se enciende constantemente.

2. Si la conexión no emparejada tiene éxito Después de encender el monitor del controlador, se mostrará en pantalla completa durante 30 segundos y luego se apagará automáticamente.Después de encender el cuerpo de la balanza, la luz indicadora roja parpadea durante 30 segundos y luego se apaga automáticamente.

3.Borre la información de emparejamiento y vuelva a conectar: Cuando la pantalla del controlador esté encendida y a pantalla completa, pulse y mantenga pulsada la tecla (TARE) durante 2 segundos hasta que aparezca el texto rESEt en la pantalla del controlador para borrar la información de emparejamiento. Después de borrar, el monitor se apagará y la balanza deberá ser apagada y reconectada. En este punto, encienda la máquina y conecte el extremo de la empuñadura al cuerpo de la báscula de forma inalámbrica y automática. Nota: En teoría, sólo debe abrirse un juego de productos durante el emparejamiento, y cuanto más cerca esté el asa del cuerpo de la báscula, más fácil será emparejarla con éxito.

Cambio de la unidad de medida

1. Pulse la tecla (MODE) para cambiar la unidad de medida de la báscula.
2. Si la báscula se apaga y se vuelve a encender, volverá a la última unidad utilizada.

kg(kilogramo)**lb:oz**(libra:onza)**lb**(libra)**oz**(onza)**g**(gramo)

Función de tara

La función Tara permite restar el peso de un recipiente para que la pantalla sólo muestre el peso del contenido.

1.Coloque una bandeja o un recipiente vacío sobre la plataforma.
2.Pulse la tecla "(TARE)" para restar el peso del recipiente.
3.Añade objetos al contenedor para ver su peso en la pantalla.

NOTA: El peso del recipiente restará de la capacidad disponible y dejará un valor negativo en la pantalla una vez retirado el peso. Pulse " TARE " de nuevo para que la pantalla vuelva a cero.

Función de retención

1. Encienda la báscula.
2. Pulse el botón " HOLD " para activar la función de retención automática.
3. Coloque el artículo sobre la báscula, cuando el peso se estabiliza se bloquea para mostrar el peso real, y cuando se retira el artículo muestra el peso pesado.
4. Pulse de nuevo la tecla " HOLD " cuando la pantalla muestre HOLD para salir del modo de peso bloqueado.

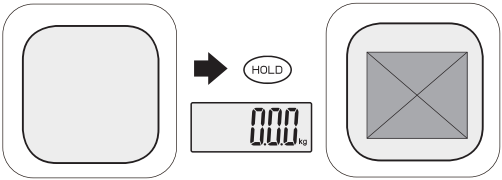

Tomar lecturas

Ahora puede colocar el/los artículo/s en la báscula. Coloque el artículo en el centro de la plataforma. No moleste a la báscula cuando los números dejen de cambiar.

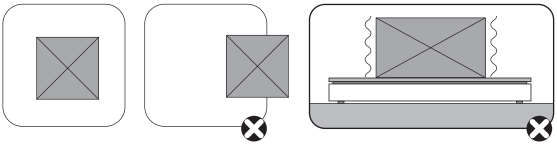

Calibrazione

1. Pulse la tecla " ON/OFF " para encender la báscula y espere a que se estabilice.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla " MODE " durante 5 segundos,luego suelte la tecla después de que la pantalla muestre "CAL".
3. Cuando aparezca el valor del código del punto cero,pulse la tecla " MODE ",entonces la unidad de calibración parpadeará.
4. Pulse de nuevo la tecla " MODE " para elegir la unidad de calibración (5kgo 10lkg).
5. Coloque el peso de calibración requerido en el centro de la plataforma.
6. La pantalla mostrará "PASS" y luego volverá al modo de pesaje normal.

Ajuste de desconexión automática

1. Encienda la báscula.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón " HOLD ", "0/180/300" se mostrará repetidamente.
3. Suelte el botón " HOLD " hasta que la pantalla muestre el tiempo que desee.(Si se selecciona "0 "se desactivará la función de apagado automático).
4. La pantalla mostrará "PASS" y, a continuación, volverá al modo de pesaje normal.

***Por defecto, la balanza postal no se apaga automáticamente en 0 segundos.**

*** Cuando el adaptador está conectado, la balanza no se apaga automáticamente.**

4.Errores y resolución de problemas

No se enciende

Por favor, compruebe la instalación de la batería y la conexión del adaptador USB.Cuando se utiliza la batería,por favor asegúrese de que el adaptador USB NO está conectado a la báscula.

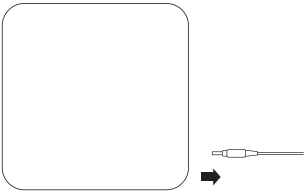

No es exacto

Consejos pueden ayudar:

1.Por favor, asegúrese de que el dispositivo está nivelado y sobre una superficie sólida y dura.
2.Desconecte la conexión USB, utilice pilas nuevas.
3.Mantenga el dispositivo alejado de imanes fuertes, y el calor extremo, frío, humedad ambiente.
4.Mantenga el dispositivo alejado de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos.
5.Coloque los objetos en el centro de la báscula.

Códigos de error:

1.EEEE:Sobrecarga

Retire la carga de la báscula inmediatamente.

2.H-LO o LO: batería baja



Replace la batería o conéctela al adaptador USB.

Lo que hay que evitar

Superficies desniveladas

Interferencias de radiofrecuencia

Humedad elevada

Corrientes de aire

Vibración

Temperaturas extremas

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.